


Artikel-Nr.: 41824

XT500 – Elektrik-Anschluss-Set für die KEDO 60mm Tachos mit Kontrollleuchten

Set:

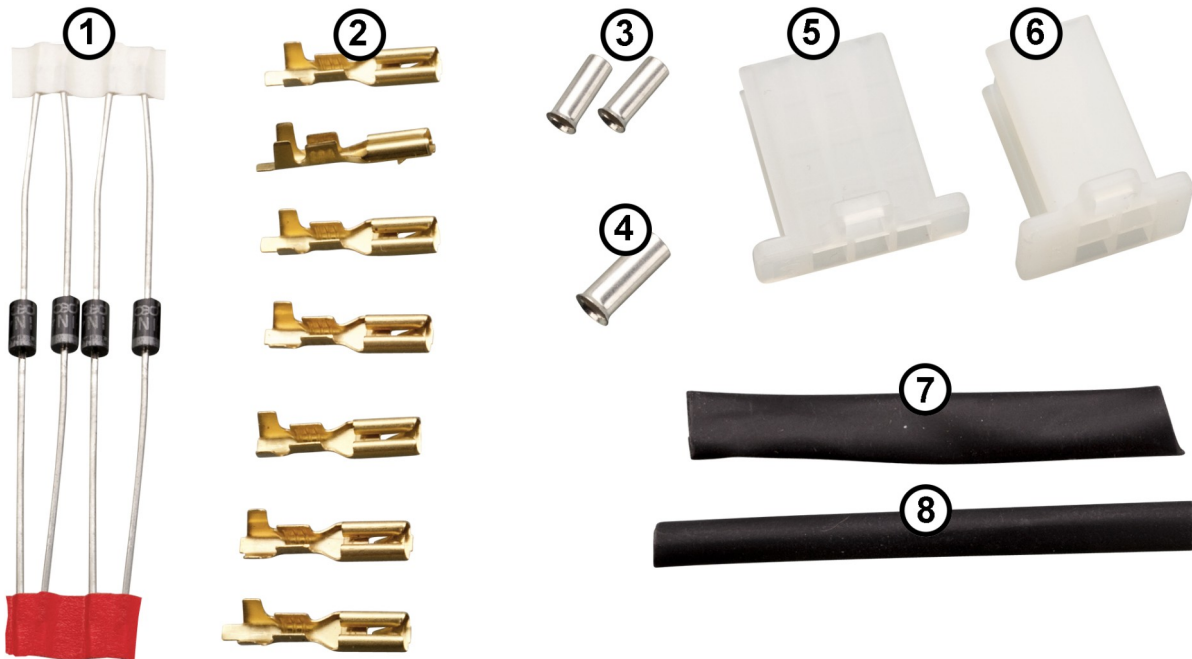


Montage / Assembly:

STEP 1




- (DE)** Die Drähte der vier Dioden (1) etwas kürzen und die Seite ohne Ring – wie gezeigt – in jeweils eine Lötbuchse (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- (EN)** Shorten the wires of the four diodes (1) and insert the side without ring - as shown - into a solder socket (2) and crimp (can also be soldered).

STEP 2

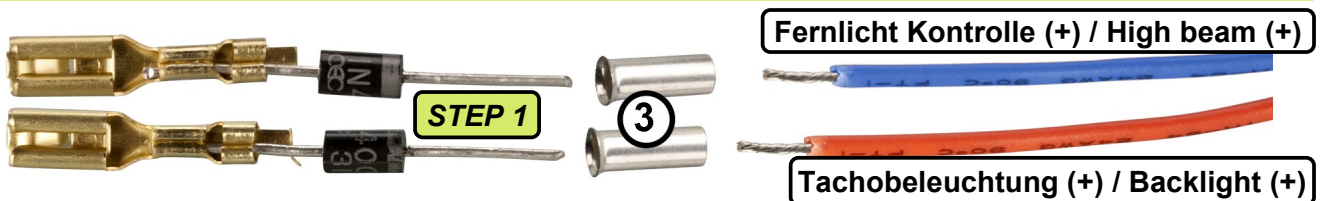


- (DE)** Je eine der vorbereiteten Dioden [STEP 1] wird mit einer der kleinen Adernhülsen (3) mit dem jeweiligen Kabel verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- (EN)** Connect one of the prepared diodes [STEP 1] with one of the small wire sleeves (3) to the respective cable. The wire sleeve is crimped tightly (can also be soldered).

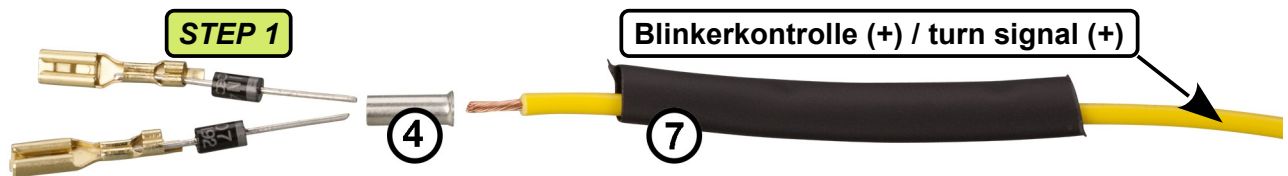

- DE** Die beiden anderen vorbereiteten Dioden **[STEP 1]** werden mit der größeren Adernhülse **(4)** mit dem + Kabel der Blinkerkontrolle verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden). Vorher wird ein Stück des größeren Schrumpfschlauches **(7)** über das Kabel gesteckt.
- EN** The other two prepared diodes **[STEP 1]** are connected to the + cable of the indicator control light with the larger wire sleeve **(4)**. The wire sleeve is crimped tightly (can also be soldered). Before doing this, put a piece of the larger heat shrink tubing **(7)** over the cable.



STEP 3

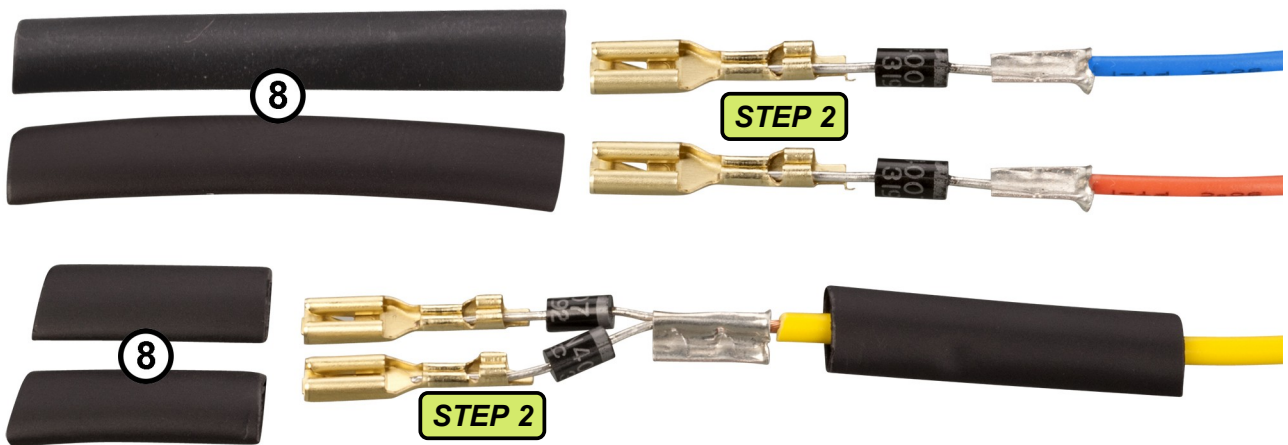

- DE** Die vorbereiteten Stecker **[STEP 2]** mit den entsprechenden Schrumpfschlauch-Stücken **(8)** versehen und einschrumpfen.
- EN** Fit the prepared connectors **[STEP 2]** with the appropriate pieces of heat shrink tubing **(8)** and shrink them in place.



STEP 4

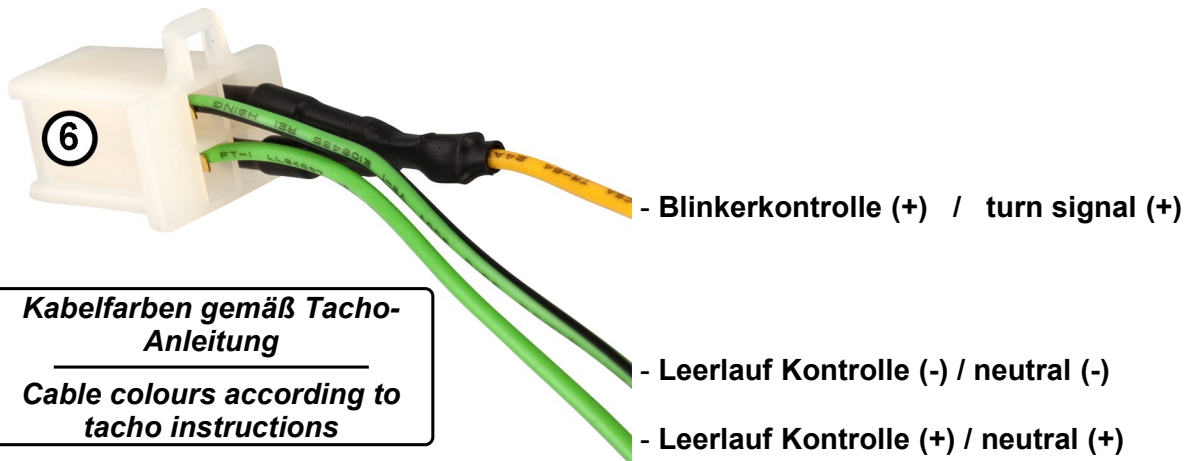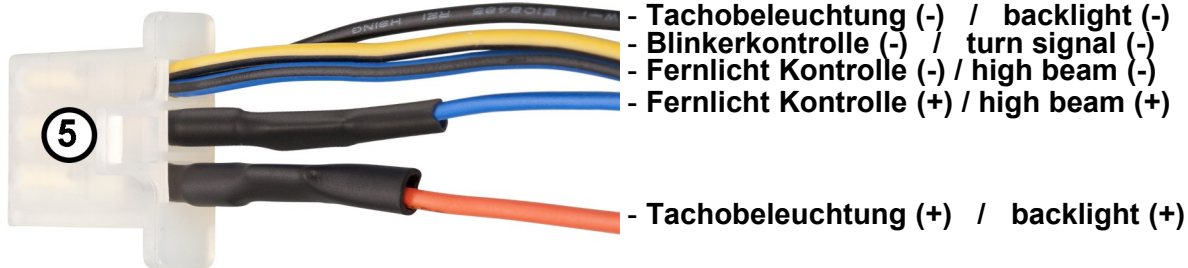

**Kabelfarben gemäß Tacho-
Anleitung**

**Cable colours according to
tacho instructions**

- DE** Die benannten Kabel mit Lötbuchsen (2) versehen, vercrimpen und ggf. verlöten.
Die Massekabel (-) der Tachobeleuchtung, der Blinkerkontrollleuchte und der Fernlichtkontrollleuchte werden **zusammen in einer Lötbuchse** vercrimpt.
Die vorbereiteten Kabel – wie gezeigt – in die mitgelieferten Stecker (5) und (6) stecken.
- EN** Provide the named cables with solder sockets (2), crimp and solder if necessary.
The ground cables (-) of the backlight, the turn signal and the high beam control light are crimped **together in one solder socket**.
Plug the prepared cables - as shown - into the supplied plug housings (5) and (6).

**Tacho nicht im Lieferumfang enthalten!
Speedometer not included in the scope of delivery!**

